

Руководство по эксплуатации



TruTool F 300 (2A1)

Содержание

1	Техника безопасности	2
1.1	Общие указания по технике безопасности	2
1.2	Особые указания по технике безопасности для фальцеосадочных машин	3
2	Описание	4
2.1	Использование по назначению	4
2.2	Технические характеристики	6
2.3	Символы	6
2.4	Информация по шумам и вибрации	7
3	Фальцевание	9
4	Наладочные работы	11
4.1	Настройка инструмента	11
4.2	Обработка внутренних радиусов	12
5	Управление	13
5.1	Работа с TruTool F 300 (2A1)	13
	Включить	13
	Канал открыт	13
	Фланец в заходе воздуховода	15
	Выключить	16
5.2	Защитное устройство от перегрузки на двигателе	16
6	Техническое обслуживание	17
6.1	Затянуть винты до предписанного момента	17
6.2	Замена угольных щеток	18
6.3	Замена соединительного кабеля	18
7	Расходный материал и комплектующие	19
7.1	Заказ расходного материала	19
8	Приложение: сертификат соответствия, обеспечение гарантийных обязательств, перечень запасных частей	21

1. Техника безопасности

1.1 Общие указания по технике безопасности



Прочтите все предупреждающие указания и инструкции.

- Несоблюдение предупреждающих указаний и инструкций может привести к удару электрическим током, возгоранию и/или получению тяжелых травм.
- Сохранить все предупреждающие указания и инструкции для дальнейшего использования.



Электрическое напряжение! Опасность для жизни со стороны электрического тока!

- Перед проведением любых работ по техобслуживанию станка вынимать штекер из розетки.
- Перед каждым использованием проверять штекер, кабель и инструмент на отсутствие повреждений.
- Хранить станок в сухом месте и не эксплуатировать его в сырых помещениях.
- При использовании электроинструмента на открытом воздухе предварительно подключить автоматический выключатель, действующий при появлении тока утечки, с максимальным током отключения 30 мА.
- Использовать только оригинальные комплектующие от фирмы TRUMPF.



Некомпетентное обращение со станком!

- При выполнении работ использовать защитные очки, средства защиты органов слуха и дыхания, защитные рукавицы и специальную рабочую обувь.
- Вставлять штекер в розетку только при выключенном станке. После использования вынимать сетевой штекер из розетки.
- Не переносить станок, держа его за кабель.
- Работы по техобслуживанию должны проводиться обученными специалистами.

1.2 Особые указания по технике безопасности для фальцеосадочных машин



Опасность травмирования рук!

- Не допускать попадания рук в участок обработки.
 - Держать станок обеими руками.
-

2. Описание

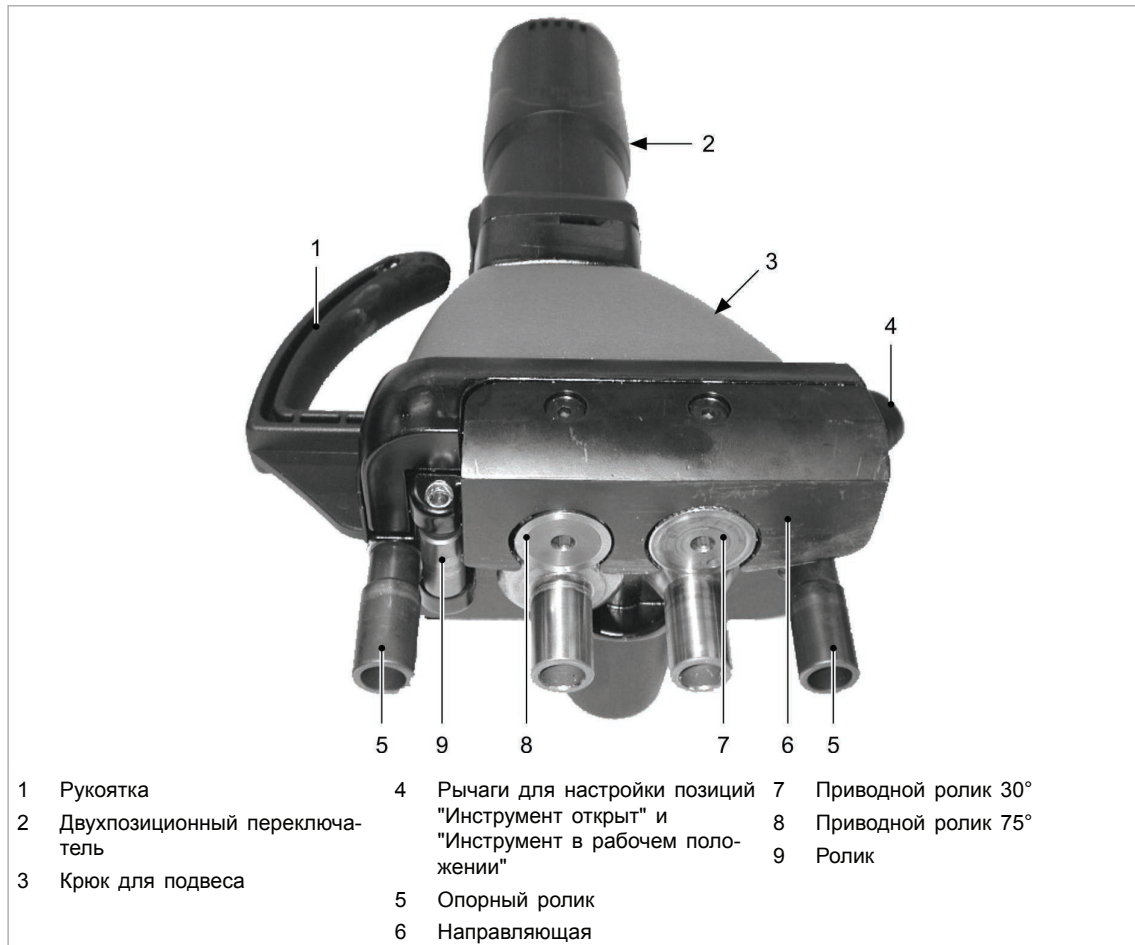


Fig. 38112

2.1 Использование по назначению



Некомпетентное обращение со станком!

- Использовать станок только для работ и материалов, описанных в разделе "Использование по назначению".

Фальцеосадочная машинка TruTool F 300 (2A1) фирмы TRUMPF представляют собой ручной станок с электроприводом для следующих работ:

- Закрывание Питтсбургских фальцев на соответствующим образом подготовленных заготовках, например, воздуховодах, корпусах.
- Обработка всех размеров шва.

Указания

- Фальц можно закрыть на прямых или изогнутых контурах.
- Станок автоматически адаптируется к имеющейся толщине листа.

2.2 Технические характеристики

	Другие страны			США
	Значения			
Напряжение	230 В	120 В	110 В	120 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50 Гц	50/60 Гц
Рабочая скорость	4 - 7 м/мин			13 - 23 фута/мин
Номинальная потребляемая мощность	550 Вт	500 Вт		
Частота вращения на холостом ходу n_0	140/мин.			
Масса	5.5 кг			12.13 фунта
Класс защиты	II / 			

Tab. 1




Допустимая толщина материала	
	TruTool F 300 (2A1)
Сталь до 400 Н/мм ²	0.75 - 1.25 мм 0.03 - 0.05 дюйма 22 - 18 калибров
Внутренние радиусы	Мин. 150 мм мин. 5.9 дюйма
Внешние радиусы	Мин. 300 мм Мин. 11.8 дюйма

Tab. 2

2.3 СИМВОЛЫ

Указание

Приведенные ниже символы важны для чтения и понимания руководства по эксплуатации. Правильная интерпретация символов будет способствовать квалифицированной и безопасной эксплуатации станка.

Символ	Имя	Объяснение
	Прочитать руководство по эксплуатации	Перед вводом станка в эксплуатацию полностью прочесть руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности. Строго следовать приведенным в документации указаниям.
	Класс защиты II	Обозначение инструмента с двойной изоляцией.
	Переменный ток	Тип или характеристика тока
V	Вольт	Напряжение
A	Ампер	Ток, потребление тока
Гц	Герц	Частота (число колебаний в секунду)

Символ	Имя	Объяснение
Вт	Ватт	Мощность, потребляемая мощность
мм	Миллиметры	Размеры, напр.: толщина материала, длина фаски
in	Дюймы	Размеры, напр.: толщина материала, длина фаски
n_0	Частота вращения на холостом ходу	Частота вращения без нагрузки
.../мин.	Обороты/ходы в минуту	Частота вращения, число ходов в минуту

Tab. 3

2.4 Информация по шумам и вибрации



Возможно превышение уровня создаваемого шума!

- Использовать средства для защиты органов слуха.



Может быть превышено значение виброэмиссии!

- Необходимо правильно выбирать инструменты и вовремя их заменять при возникновении износа.
- Поручать выполнение технического обслуживания компетентным специалистам.
- Необходимо принять дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации (например, сохранение рук в тепле, организация рабочих процессов, обработка с нормальной скоростью подачи).
- В зависимости от условий применения и состояния электроинструмента фактическая нагрузка может быть выше или ниже указанных значений.

Указания

- Указанная частота колебаний измерена согласно стандартному методу проверки и может быть использована для сравнения одного электроинструмента с другим.
- Указанная частота колебаний может быть использована также для предварительной оценки вибрационной нагрузки.
- Вибрационная нагрузка из расчета за все рабочее время может значительно уменьшиться при учете времени, в течение которого станок выключен или включен, но не используется.
- Время, в течение которого станок работает самостоятельно с собственным приводом, не учитывается.



Наименование значения измерения	Блок	Значение согласно EN 60745
Частота колебаний a_h (сумма векторов в трех направлениях)	м/с ²	≤2.5
Погрешность К для частоты колебаний	м/с ²	1.5
Уровень звукового давления по шкале А L_{pA} , обычно	дБ (А)	80
Уровень звуковой мощности по шкале А L_{WA} , обычно	дБ (А)	91
Погрешность К для уровней создаваемого шума	дБ	3

Tab. 4

3. Фальцевание

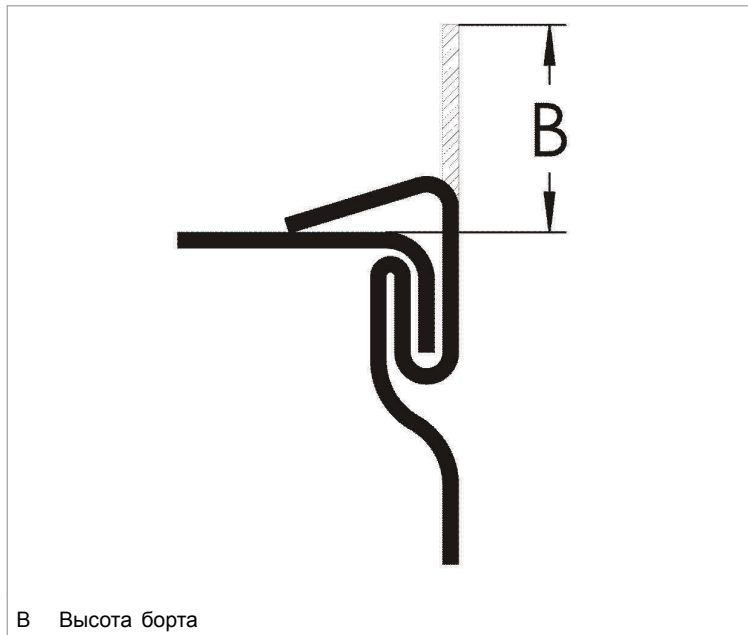


Fig. 47283

Геометрия фальца "Питтсбургский фальц"

Диапазон толщины листа мм	B мм
0.75 - 1.0	9 - 11
≥1.0 - 1.25	11 - 13

Tab. 5


Диапазон толщины листа		B
in	калибр	in
0.03 - 0.04	22 - 21	0.35 - 0.43
0.04 - 0.05	21 - 18	0.43 - 0.51

Tab. 6

Указание

Качество фальца во многом зависит от высоты борта B. Если значение B слишком мало, фальц невозможно правильно закрыть. Если станок для формирования Питтсбургского фальца настроен на толщину листа 1.25 мм, на всех более тонких листах автоматически формируется борт правильной высоты B.


Расположение роликов

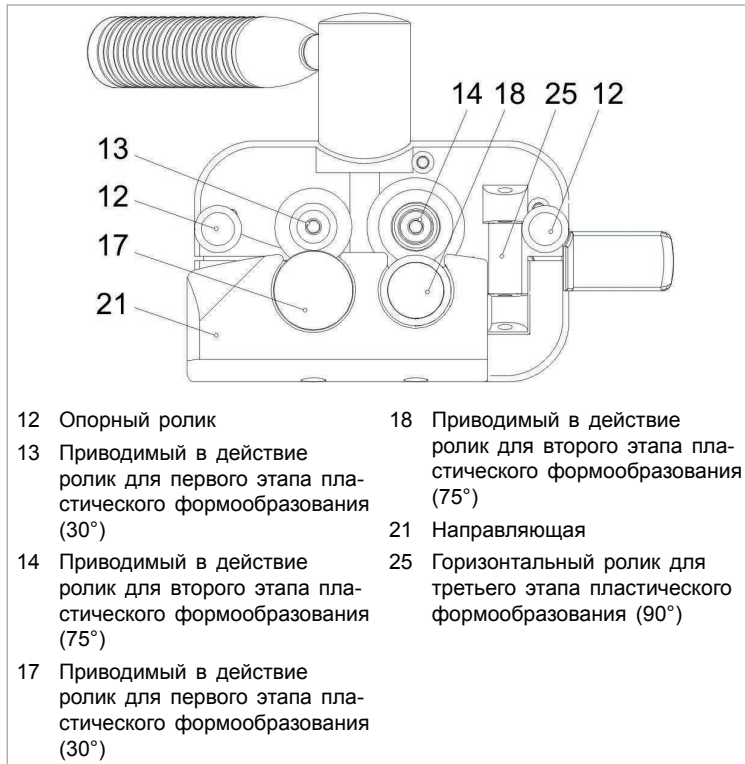

Станок – вид снизу: расположение роликов

Fig. 13418

Процесс осаживания фальца

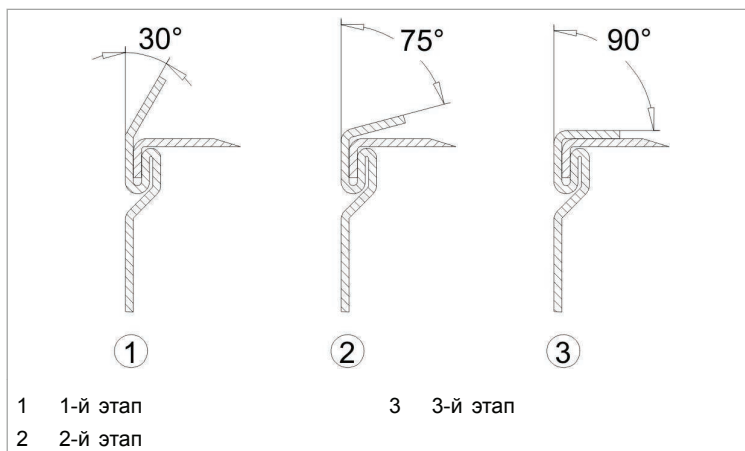

Осаживание фальца

Fig. 13416

Указание

Пластическое формование борта осуществляется в 3 этапа.

4. Наладочные работы

4.1 Настройка инструмента

Чтобы установить станок в нужном месте канала или снять его на конце канала перед местом обработки, между роликами и направляющими можно установить соответствующий зазор, зафиксировав их в 2 разных положениях.

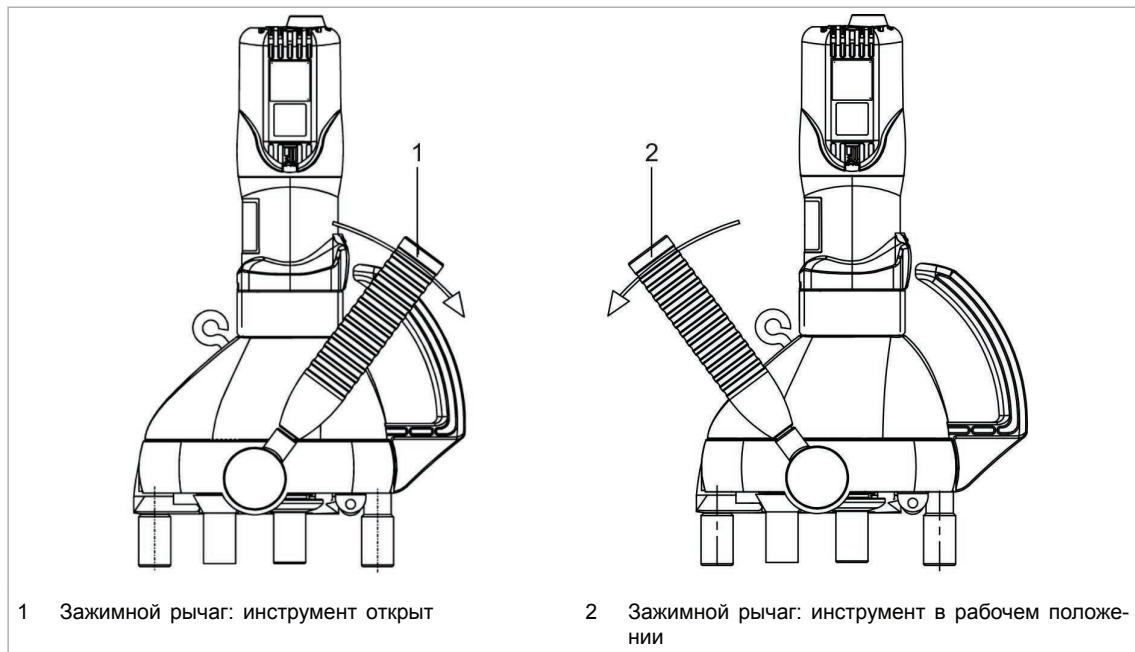


Fig. 69340

Указание

Выполнять настройку по ширине листа не требуется, так как станок автоматически адаптируется к ширине листа.

- Отжать зажимной рычаг (1) в положение против направления подачи.

Инструмент открыт.

или

- Отжать зажимной рычаг (2) в конечное положение в направлении подачи.

Инструмент в рабочем положении.

4.2 Обработка внутренних радиусов



Fig. 38111

- Перед обработкой внутренних радиусов необходимо отвинтить опорные ролики (1).

5. Управление

 **ОСТОРОЖНО**

Материальный ущерб вследствие слишком высокого сетевого напряжения!

Повреждение двигателя.

- Проверить сетевое напряжение. Сетевое напряжение должно соответствовать данным, приведенным на шильдике станка.
- При использовании удлинительного кабеля длиной более 5 м сечение жил должно составлять не менее 2.5 мм².

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Некомпетентное обращение со станком!

- При выполнении работ со станком всегда следить за устойчивостью станка.
- Ни в коем случае не прикасаться к инструменту при работающем станке.
- При работе всегда вести станок по направлению от себя.
- Не выполнять работы станком над головой.

5.1 Работа с TruTool F 300 (2A1)

В зависимости от конструктивного исполнения подлежащего обработке канала различают 2 варианта начала работы:


- Открыть канал.
- Фланец в заходе воздуховода.

Включить

- Подвинуть двухпозиционный переключатель вниз.

Канал открыт

Для улучшения результата работы необходимо слегка смазать ролики или лист универсальной смазкой (№ для заказа 138648).

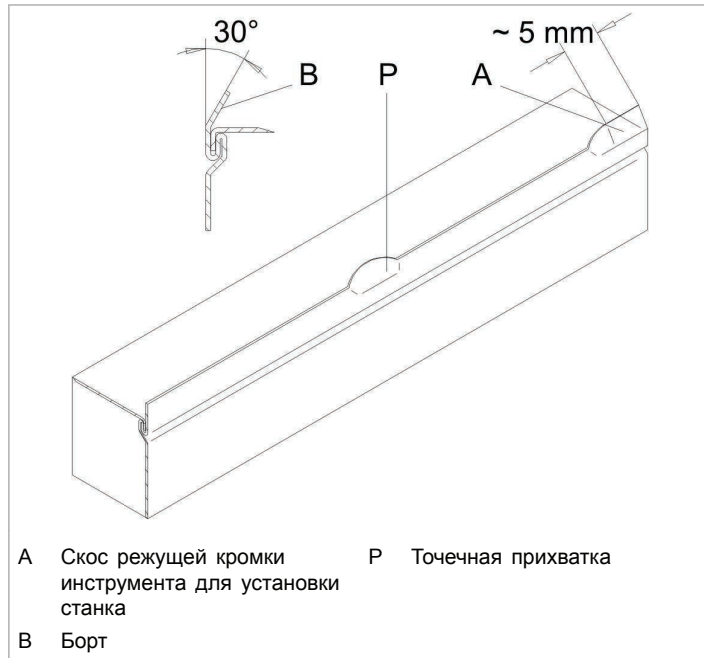

Подготовка фальца

Fig. 13411

1. Скосить перемычку в начале канала на длину 5 мм под углом примерно 30°.

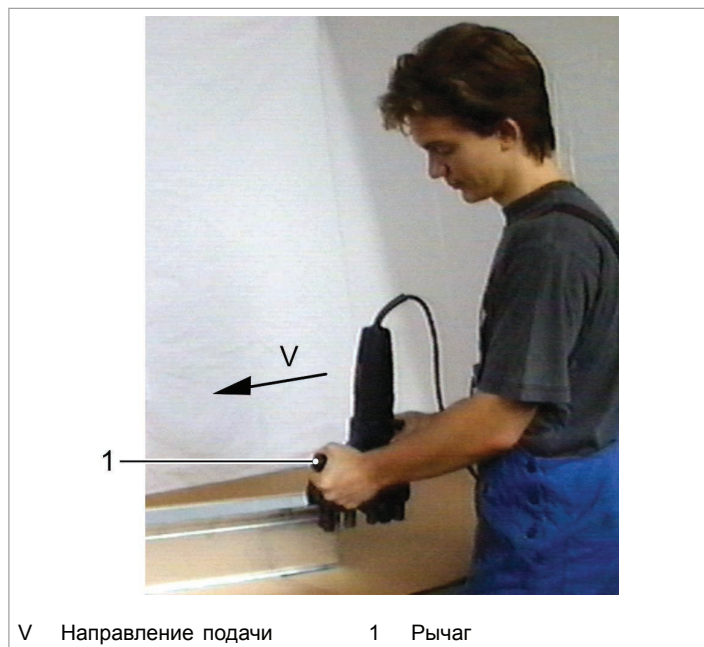


Fig. 13415

2. Установить рычаг (1) в конечное положение в направлении подачи (инструмент в рабочем положении).
3. Включить станок и установить на заход воздуховода.

Совет

Изогнутая направляющая обеспечивает надежную установку станка в начале обработки.

4. Станок тянут в направлении подачи приводные ролики, т. е. выполняется закрытие фальца.

Фланец в заходе воздуховода

Станок невозможно установить на заходе воздуховода. Чтобы установить станок, воздуховод необходимо подготовить.



Fig. 13412

1. Установить рычаг (1, (см. "Fig. 13415", см. 14)) в положение против направления подачи (инструмент открыт).
2. Установить станок в нужную (подготовленную) позицию на воздуховоде.
3. Установить рычаг (1) в направлении подачи (инструмент в рабочем положении).

Рабочее положение (направление подачи) станка определяется его конструкцией.

4. Включить станок.
5. Закрыть фальц.

6. Установить рычаг (1) в положение "Инструмент открыт".

Указания

- Конец канала необходимо слегка дополнительно обработать вручную после установки фальцеосадочной машинки (на длину прибл. 130 мм).
 - При обработке листов малой толщины (0.75 – 1 мм) можно выполнить предварительное формование выступа без формовочной детали до длины прибл. 80 мм под углом 30°.
7. Выключить станок и убрать с места обработки.

Выключить

- Передвинуть двухпозиционный переключатель вверх.

5.2 Защитное устройство от перегрузки на двигателе

Указание

1. Оставить станок работать на холостом ходу до тех пор, пока он не остынет.
2. После охлаждения возобновить обычную обработку станком.

6. Техническое обслуживание



Опасность травмирования вследствие неквалифицированного ремонта!

Неверное функционирование станка.

- Работы по техобслуживанию должны проводиться обученными специалистами.
- Использовать только оригинальные комплектующие от фирмы TRUMPF.

Точка обслуживания	Порядок действий и периодичность	Рекомендуемые смазочные материалы	№ для заказа смазочного материала
Направляющая станка	Раз в 10 часов специалисты должны производить очистку стальной щеткой и смазку	Универсальная смазка	138648
Редуктор и головка редуктора	Через каждые 300 часов эксплуатации дополнительная смазка или замена консистентной смазки силами специалиста	Консистентная смазка "G1"	0139440
Вентиляционные отверстия	При необходимости очистить	-	-

Точки и интервалы техобслуживания


Tab. 7

6.1 Затянуть винты до предписанного момента

Конструктивные элементы	Момент затяжки	Фиксатор резьбы
Ролик 30°	24 Нм	Loctite 262
Ролик 75°	24 Нм	Loctite 262
Приводной ролик (30°)	24 Нм	-
Приводной ролик (75°)	24 Нм	-
Шлицевая гайка	16 Нм ¹	Loctite 262
Цилиндрический штифт 5 м 6x24 DIN 6325	-	-

Tab. 8

¹ Блокировка должна быть закрыта (специальный ключ № для заказа 922759)

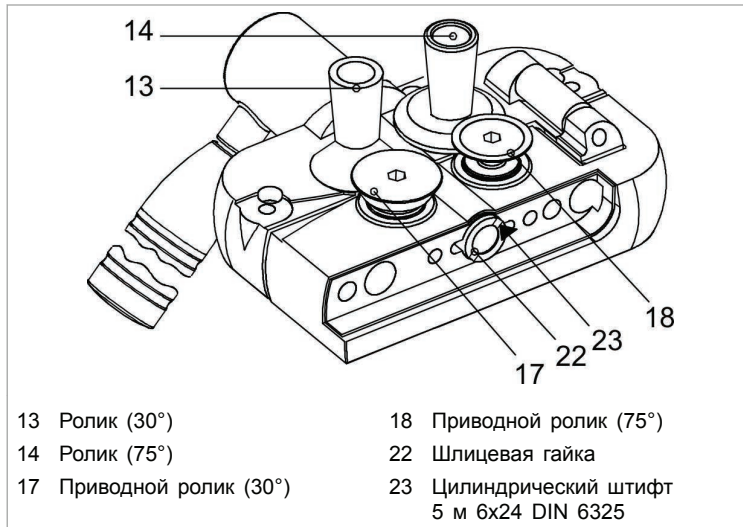

Вид фальцеосадной машинки снизу, направляющая демонтирована

Fig. 14423

1. Затянуть винты и гайки до предписанного момента затяжки, если части станка были демонтированы.
2. Зафиксировать средством Loctite 262.

6.2 Замена угольных щеток

При износе угольных щеток двигатель останавливается.

Указание

Адреса сервисных отделов фирмы TRUMPF см. на www.trumpf-powertools.com.

- Заменить угольные щетки.

6.3 Замена соединительного кабеля

Во избежание нарушения безопасности оборудования замена соединительного кабеля должна осуществляться производителем или его представителем.

Указание

Адреса сервисных отделов фирмы TRUMPF см. на www.trumpf-powertools.com.

7. Расходный материал и комплектующие

Расходный материал	Количество	Номер заказа	Комплект поставки
Направляющая	1 штука	0920881	x
Приводной ролик 30°	1 штука	0135477	x
Приводной ролик 75°	1 штука	0135478	x
Ролик (горизонтальный)	1 штука	0135791	x
Опорный ролик в сборе	2 штуки	0136773	x
Комплект нормированных деталей F 30x	1 штука	1498764	-

TruTool F 300 (2A1)

Tab. 9

Комплектующие	Количество	Номер заказа	Комплект поставки
TRUMPF Вох М3	1 штуки	1770951	x
Вставка для чемодана инструментов TRUMPF Вох М301	1 штуки	1771100	x
Указания по технике безопасности при работе с электроинструментами	1 штуки	0125699	x
Руководство по эксплуатации TruTool F 300 (2A1)	1 штуки	1942460	x
Формовочная деталь в сборе	1 штуки	0136688	x
Универсальная смазка (100 мл)	1 штуки	0138648	x
Отвертка DIN 911 разм. 4	1 штуки	0067849	x

TruTool F 300 (2A1)

Tab. 10

7.1 Заказ расходного материала

Указание

Для обеспечения правильной и быстрой поставки деталей необходимо указывать приведенные ниже данные.

1. Указать номер для заказа.
2. Указать прочие данные заказа:
 - данные о напряжении;
 - количество;
 - тип станка.
3. Указать полную информацию для отправки:



-
- правильный адрес;
 - выбранный способ доставки (например, авиапочта, курьер, экспресс-доставка, груз малой скорости, почтовая посылка).

Указание

Адреса сервисных отделов фирмы TRUMPF см. на www.trumpf-powertools.com.

4. Отправить заказ в представительство фирмы TRUMPF.

8. Приложение: сертификат соответствия, обеспечение гарантийных обязательств, перечень запасных частей

